



Für die Passung 25_{j6}^{H6}
sind die folgenden
Größen gesucht:

Abmaßtabelle	
25H6	+13 0
25j6	+9 -4

- 1 Nennmaß
- 2 Oberes Grenzabmaß der Bohrung
- 3 Unteres Grenzabmaß der Bohrung
- 4 Höchstmaß der Bohrung
- 5 Mindestmaß der Bohrung
- 6 (Maß-)Toleranz der Bohrung
- 7 Oberes Grenzabmaß der Welle
- 8 Unteres Grenzabmaß der Welle
- 9 Höchstmaß der Welle
- 10 Mindestmaß der Welle
- 11 Toleranz der Welle
- 12 Höchstpassung
- 13 Mindestpassung
- 14 Passungsart
- 15 Passungssystem



Lösung

Für die Passung 25_{j6}^{H6}
sind die folgenden
Größen gesucht:

Abmaßtabelle	
25H6	+13 0
25j6	+9 -4

16 Nennmaß

25

17 Oberes Grenzabmaß der Bohrung 0,013
18 Unteres Grenzabmaß der Bohrung 0
19 Höchstmaß der Bohrung 25,013
20 Mindestmaß der Bohrung 25
21 (Maß-)Toleranz der Bohrung 0,013

22 Oberes Grenzabmaß der Welle 0,009
23 Unteres Grenzabmaß der Welle -0,004
24 Höchstmaß der Welle 25,009
25 Mindestmaß der Welle 24,996
26 Toleranz der Welle 0,013

27 Höchstpassung 0,017
28 Mindestpassung -0,009
29 Passungsart Übergang
30 Passungssystem EB